

KÄRCHER

makes a difference

WR 20
WR 50
WR 100


Русский



Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win



59674550 12/17

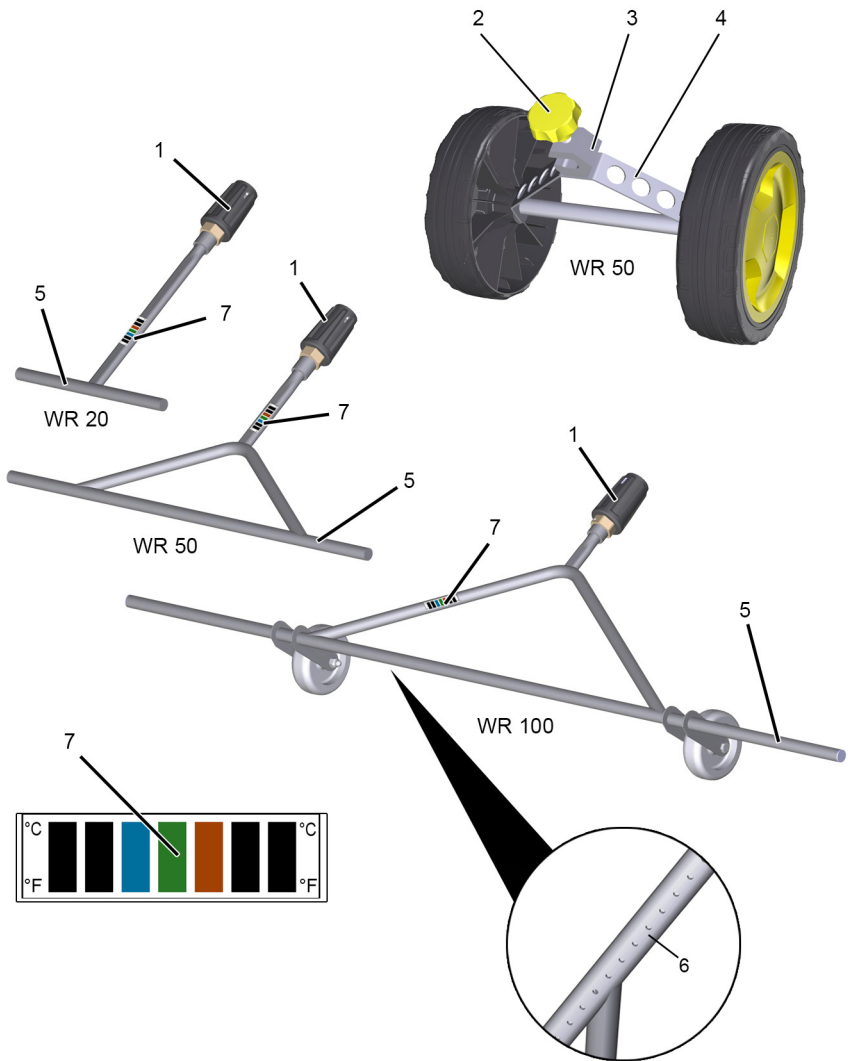



Перед первым применением
вашего прибора прочитайте

эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Оглавление

Оглавление	RU	1
Степень опасности	RU	1
Указания по технике безопасности.	RU	1
Защита окружающей среды	RU	2
Использование по назначению	RU	2
Элементы прибора	RU	2
Ограничение расхода	RU	2
Разбрызгивающая штанга	RU	3
Установка разбрызгивающей штанги.	RU	3
Установка ходовой части (WR 50).	RU	3
Эксплуатация прибора	RU	4
Индикация температуры	RU	4
Уничтожение сорняков	RU	4
Вывод из эксплуатации.	RU	4
Уход	RU	4
Транспортировка	RU	4
Хранение	RU	5
Помощь в случае неполадок	RU	5
Принадлежности и запасные детали	RU	5
Технические данные	RU	5

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Указания по технике безопасности

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность травмирования! Запрещается производить какие-либо изменения устройства.

△ ОПАСНОСТЬ

Струи горячей воды при ненадлежащем использовании представляют опасность. Запрещается направлять струю на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам аппарат высокого давления.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожогов о горячие поверхности и опасность ошпаривания!

Во время работы с устройством использовать защитные перчатки и очки.

Соблюдайте все правила пользования, указанные в инструкции.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приема вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приема отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Использование по назначению

Устройство предназначено для уничтожения сорняков в сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом воды.

Горячая вода (макс. 100°C) через форсунки, расположенные на разбрызгивающей штанге, без давления наносится на растения.

Любое другое использование недопустимо.

Элементы прибора

Рисунок см. на обороте

- 1 Резьбовое соединение
- 2 Винт с головкой в виде звездочки
- 3 Крепление разбрызгивающей штанги
- 4 Ходовая часть (WR 50)
- 5 Разбрызгивающая штанга
- 6 Форсунки разбрызгивающей штанги
- 7 Индикация температуры

Ограничение расхода

Для обеспечения постоянно высокой температуры воды (более 90°C) в резьбовое соединение разбрызгивающей штанги необходимо вставить мощное сопло для ограничения расхода.

Примечание


Необходимое мощное сопло приспособлено к соответствующему аппарату высокого давления и заказывается отдельно.

Аппарат высокого давления с подогревом воды	Номер для заказа Мощное сопло
HDS 6/14 C	2.113-070.0
HDS 6/14-4 C	2.113-070.0
HDS 7/12-4 M	2.113-006.0
HDS 7/16 C	2.113-041.0
HDS 8/17 C	2.113-071.0
HDS 8/18-4 C	2.113-071.0
HDS 8/18-4 M	2.113-071.0
HDS 9/18-4 M	2.113-005.0
HDS 10/20-4 M	2.113-021.0
HDS 12/18-4 S	2.113-010.0
HDS 13/20-4 S	2.113-025.0
HDS 1000 De	2.113-071.0
HDS 1000 Be	2.113-071.0
HDS 13/20 DeTr.1	2.113-071.0
HDS 17/20 DeTr.1	2.113-071.0


Примечание: Мощные сопла для аппаратов высокого давления с подогревом воды, не указанных в данном списке, необходимо запрашивать у сервисного партнера.

Разбрызгивающая штанга

Установка разбрызгивающей штанги

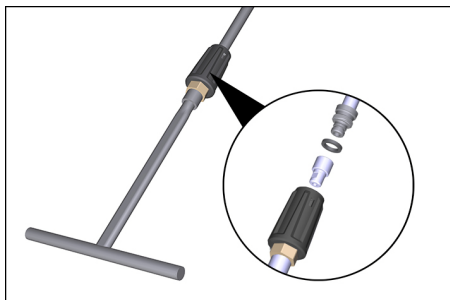

- Задвинуть мощное сопло в резьбовое соединение.
- Установить уплотнительное кольцо между мощным соплом и струйной трубкой.

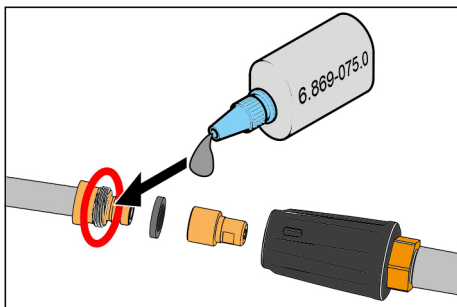


- Нанести клей для металла 6.867-075.0 (входит в комплект поставки) на резьбу струйной трубки.
- Навинтить разбрызгивающую штангу на струйную трубку.

Примечание

Соблюдать время высыхания клея для металла!

Примечание

После затвердевания клея для металла разъединять соединение больше нельзя.

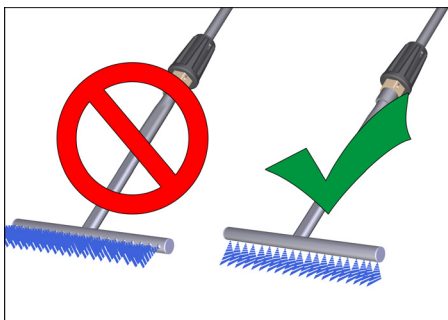


Указание

Отверстия разбрызгивающей штанги должны быть направлены не вперед, а вниз.

Установка ходовой части (WR 50)

Указание

При необходимости WR 50 можно оборудовать ходовой частью.

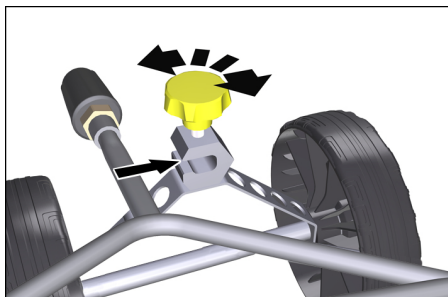

- Задвинуть разбрызгивающую штангу в крепление ходовой части.

Указание

На креплении отрегулировать расстояние между разбрызгивающей штангой и поверхностью (прибл. 50-100 мм над поверхностью).

- Ослабить винт грибовой рукоятки.
- Переместить разбрызгивающую штангу в креплении.
- Прикрутить грибовую рукоятку.

Эксплуатация прибора

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога! Разбрызгивающая штанга должна быть установлена таким образом, чтобы выходные отверстия были направлены вниз.

Струя воды не должна быть направлена на людей или животных.

Во время работы не прикасаться к WR 20 / WR 50 / WR 100 и не подставлять руки под струю воды.

- Выключатель устройства установить на макс. 98 °С.
- Установить регулятор с сервоуправлением (при наличии) на максимальную настройку.

Указание

В зависимости от используемого аппарата высокого давления время нагрева составляет от 2 до 5 минут.

Индикация температуры

Индикация температуры дает информацию о том, когда достигнута необходимая температура воды.



- Включить моечный аппарат высокого давления и потянуть рычаг высоконапорного пистолета.
- Подождать, пока на разбрызгивающей штанге не начнет выступать вода.
- Индикация температуры изменяется по мере повышения температуры воды. Индикаторные поля меняют цвет слева направо от черного до коричневого.
- Когда индикаторная полоса с крайней правой стороны станет зеленого цвета, прибор готов к работе.

Уничтожение сорняков



- Медленно вести разбрызгивающую штангу над сорняками.
- При необходимости повторить процесс несколько раз.

Примечание

Максимальный эффект достигается при выходе горячей воды почти без давления с легким парообразованием.

Вывод из эксплуатации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога! WR20 / WR 50 / WR 100 перед демонтажем охладить.

- После проведения работ дать поработать разбрызгивающей штанге с холодной водой в течение 2 минут.
- При необходимости промыть разбрызгивающую штангу и ходовую часть (WR 50 / WR 100) чистой водой.

Уход

- Защищать прибор от мороза.
- Очистить ходовую часть (WR 50 / WR 100) от грязи, земли и остатков растений
- Регулярно проверять разбрызгивающую штангу на предмет засорений.

Транспортировка

При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

Хранение

- При хранении следует обратить внимание на вес устройства.
- Прибор следует хранить в защищенном от мороза помещении.

Помощь в случае неполадок

На разбрызгивающей штанге появляется пар:

- уменьшить настройку температуры на аппарате высокого давления.

Вода выходит под слишком высоким давлением:

- Монтировать мощное сопло в резьбовое соединение.
- Выбрать подходящее мощное сопло (см. таблицу).

Аппарат высокого давления отключается/горелка на аппарате высокого давления не запускается:

- проверить форсунки на разбрызгивающей штанге на предмет загрязнения;
- проверить форсунки на разбрызгивающей штанге на предмет образования известковых отложений.

Колеса ходовой части (WR 50 / WR 100) не вращаются:

- проверить колесную ось и подшипники ступиц колес на предмет загрязнений.

Принадлежности и запасные детали

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Технические данные

	WR 20	WR 50	WR 100
Рабочая ширина	200 мм	500 мм	1000 м
Температура на входе мин.	90 °C		
Температура подаваемой воды, макс.	100 °C		
Объем подачи л/мин	5,8–8,3	8,3–16,7	8,3-16,7
Вес (кг)	0,3	2,2	1,2



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

